

Ovide Smart Dock是一个轻量便携的解决方案，通过苹果Mac电脑运行QTAKE软件。
开始使用前必须进行以下流程：

步骤1


按照本页反面的说明安装许可证USB dongle（如已有该dongle）。

步骤2

用USB-C*缆线连接背面标记为“COMPUTER”的接口和Mac上任意雷电3口。

这条线可以供电（及充电）、视频和音频输入输出、驱动盘及其他通信口和以太网接口。

*请勿使用雷电3缆线，只能用USB-C线。确保为40Gbps USB-C线提供足够的带宽，若要通过Smart Dock为Mac电脑供电和充电，那么这条线至少有85W功率。

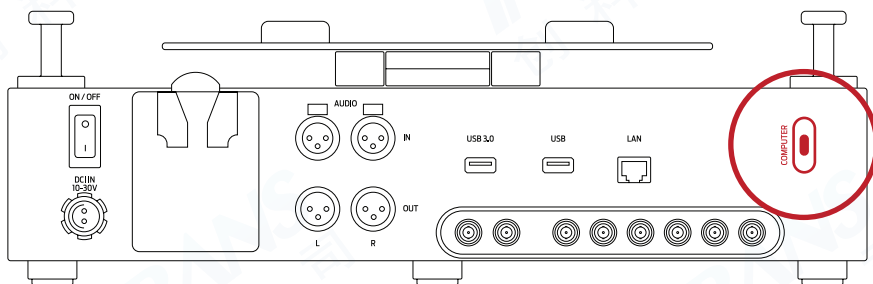

步骤3

通过电池或Fischer口的外接电源（18-30V）为Ovide Smart Dock供电。

步骤4

- 1.1 在浏览器中进入www.oidesmart.com/downloads-dock/（或使用保存在SSD驱动内的文件）
- 1.2 下载并安装QTAKE软件（选择下载HDx2或LITE）
- 1.3 下载并安装Deltacast驱动程序
- 1.4 下载并安装Sentinel驱动程序
- 1.5 重启电脑


步骤5

将QTAKE许可证文件（.lic）解压到许可证文件夹（通常为：/Applications/QTAKE/License）

步骤6

运行QTAKE

若使用的是永久QTAKE许可证，该许可证会通过类似下图这样的USB dongle进行保护：




为防丢失或损坏dongle，设备底部配置了一个隐藏的USB2.0端口，将dongle插入该插口即可确保安全。

步骤1

将设备侧立放置

步骤2

松开靠下放盖子上的两颗十字螺丝，将盖子取下。

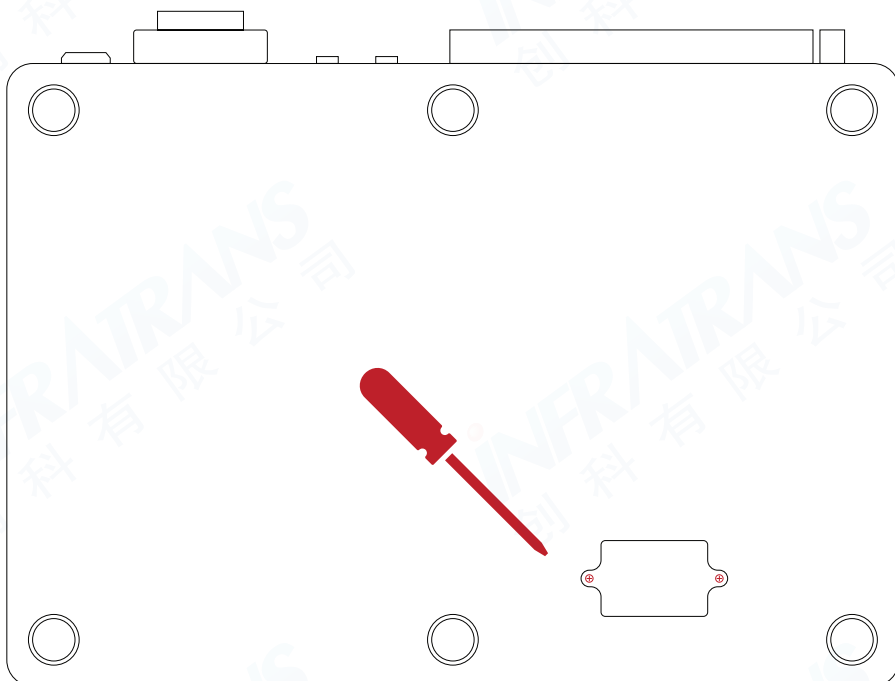

步骤4

插入dongle

步骤5

将盖子装回，拧好螺丝。

步骤6

重启Smart Dock。QTAKE检测到dongle。